

Dato rev.:	18.12.09/th
Gjelder:	400, 410, 400-W, 400-W
Symptom:	Nye varslere gir ingen lyd når man teste røkvarsleren, eller de gir veldig svak lyd.
Årsak:	Batteriet er ikke koplet til, eller er dårlig. Sirenen i røkvarsleren er ikke tilkoplet godt nok.

Forklaring:

Når batteriet er dårlig, bytt dette.

Hvis batteriet er bra, og det fremdeles ikke er noe lyd, er det som regel at sirenen ikke er godt nok tilkoplet.

Gjør følgende:

1. Ta av ytre deksel ved å sette en liten skrutrekker inn gjennom åpning på skrå ved hjørnet. Der er det en liten hake som du kan dytte litt innover (ca 2mm) langs diagonalen (ikke for langt, da brekkes den av). Gjør dette i hvert hjørne. Trekk opp toppen fra bunnen.
2. Du ser nå en rund metallplate (lydgiver) i toppen. La den ligge som den er.
3. Du ser 3 metallben som står opp fra selve elektronikkortet. Bøy de bena forsiktig lenger opp, slik at du er sikker på at de vil treffe ”metallskiven” når du setter toppen av røkvarsleren på plass igjen.
4. Når du setter toppen på plass igjen, vær sikker på at du orienterer toppen riktig mot bunnen, slik at metallbena treffer metallskiven.