

Dato rev.:	18.12.09/th
Gjelder:	Chor
Symptom:	Nye varslere gir ingen lyd når man teste røkvarsleren, eller de gir veldig svak lyd.
Årsak:	Batteriet er ikke koplet til, eller er dårlig. Sirenen i røkvarsleren er ikke tilkopleet godt nok.

Forklaring:

Når batteriet er dårlig, bytt dette.

Hvis batteriet er bra, og det fremdeles ikke er noe lyd, er det som regel at sirenen ikke er godt nok tilkopleet.

Gjør følgende:

1. Ta av ytre deksel ved å dytte de 3 små hakene som holder toppen mot bunnen innover (ca 2mm) mot senter av varsleren. Gjør dette på alle hakene. Trekk opp toppen fra bunnen.
2. Du ser nå en rund metallplate (lydgiver) i toppen. La den ligge som den er.
3. Du ser 3 metallben som står opp fra selve elektronikkortet. Bøy de bena forsiktig lenger opp, slik at du er sikker på at de vil treffe ”metallskiven” når du setter toppen av røkvarsleren på plass igjen.
4. Når du setter toppen på plass igjen, vær sikker på at du orienterer toppen riktig mot bunnen, slik at metallbena treffer metallskiven. Trykk de mot hverandre slik at hakene låser ordentlig.