

Dato rev.:	13.05.22/th
Gjelder:	IMC-MD med 500-IDx detektorer
Symptom:	Sirenekurs varsler feil med fler enn 3 detektorer, selv om J4 er kortsluttet og derfor ikke har sirenekursovervåking.
Årsak:	Når sirenekurs påvirkes av «spesialvariant» på 9V sløyfespennning

Tiltak:

1. Sjekk sonespennning, om den er ca 8-9V, bytt sonespennning på sentralen til 12V.
2. Det gøres ved:
 1. Gjør sentral helt spenningsløs.
 2. Hold knappene A, B, D, E inne samtidig **før** spenning tilkoples.
 3. Kople inn spenning.
 4. Hold knappene inne i ca 5 sekunder, før de slippes samtidig.
 5. Mål sonespenningen, den skal nå være 12V.