

<b>Dato rev.:</b>	<b>12.11.18</b>
<b>Gjelder:</b>	UCAB232/IRS-3v4
<b>Symptom:</b>	<b>Får ikke kontakt med COM-port for å koble UCAB232 mot IRS-3v4 eller laste opp ny software.</b>
<b>Årsak:</b>	

**Følgende årsaker kan være grunn for at man ikke får kontakt:**

1. Feil software på IRS-3. NB: Det er KUN 4.119 man kan programmere/lese av luftstrøm. 4.115 og 4.120 er IKKE programmerbar.
2. Strapp A0 er ikke klippt
3. Ikke installert USB-driver. Driver heter CDM21224 og ligger på FTP. NB: Husk å restart PC etter installering av USB-driver.
4. Feil versjon av IRS-3. Det er bare versjon 4 med korrekt software man kan programmere/lese av luftstrøm.
5. COM-port på IRS-3 har låst seg. Foreta kaldstart av aspirasjon.
6. Feil på kabel mellom UCAB232 og IRS-3
7. Lakk på kontaktpinner på displaykortet der kabel koples til:
  - Bruk litt sandpapir og rens/skrap på kontaktpunktene