

Dato rev.:	09.03.2015/kk
Gjelder:	IRS-3, aspirasjonsdetektor
Symptom:	Blinker gult på batterifeil
Årsak:	1. Svakt/defekt batteri. 2. Defekt ladekrets (IRS-33) 3. Svak/defekt trafo

Forklaring:

1. Batteriets levetid er normalt 4-5 år. Levetiden er helt avhengig av at hvordan batteriet har blitt brukt. Momenter som påvirker batteriets levetid negativt:
Dyputlading.
Hyppige bortfall av hovedstrømforsyning (230V).
2. Ladekretsen sitter på Termineringskortet (IRS-33).
Symptomer på denne feilen:
Lav ladespenning på batteriet (<12,5V) samtidig som spenning inn på kortet, fra trafo er normal (ca 15,5Vdc)
3. Dersom spenning inn på termineringskortet (IRS-33) er lavere enn 15Vdc er trafo defekt og må byttes.