

Dato rev.:	12.04.2010/th
Gjelder:	IRS-3, aspirasjonsdetektor
Symptom:	Filter ser tett ut, men det gis ingen filtervarsling. Sensor gir heller ikke i alarm ved røktest. Setter man inn et rent filter virker alt bra.
Årsak:	Hvis man kalibrerer IRS-3 med tett filter, vil man kunne oppleve dette. Kalibrering skal kun gjøres etter service med rene filter. Bytt filter og kalibrer på nytt.

Forklaring:

Dette kan skje i enkelte tilfeller der man har kalibrert anlegget med tett filter, uten å ha byttet filter i forkant. Typisk er hvis man har hatt en filterfeil, og at man har trykket på ”kalibrering” i stedet for ”reset”.

Bytt derfor filter, og kalibrer anlegget på nytt, og problemet er løst.

Ved kalibrering er det viktig at anlegget er overhaldt og i ”riktig” stand. Når du kalibrerer IRS-3 settes den i en ”normert” driftssituasjon. Et tett filter vil kunne forskyve denne ”normerte driftssituasjonen” ved kalibrering. Derfor er det veldig viktig at anlegget er gjennomgått før kalibrering gjøres. Dette har ikke noe med selve følsomheten på detektoren å gjøre.