

Drengen as

Dato rev.:	22.10.15
Gjelder:	Aspirasjonssentral W2001, gammel type med 3 soner, Aritech detektor
Symptom:	Ingen strøm på aspirasjon
Årsak:	Powerprokort (OVP) eller strømforsyning (Mascot) er defekt.

Forklaring:

Aspirasjonsdetektoren er bygget opp med at 230VAC koples til Powerpro-kortet (OVP), for å gå til stikk i aspirasjonsdetektoren. Derfra går power (Mascot) tilbake til powerpro-kortet (OVP).

Mest vanlig i slike tilfeller, er at det er power som er røket. Deretter kommer feil på OVP (powerprokortet).

Løsning:

Sjekk om det er powerpro-kortet eller strømforsyningen som er defekt.

1. Ta ut strømforsyning fra stikk, og sett den direkte inn i en skjøteleddning

1. Starter aspirasjonen opp, da er det feil på Powerprokortet (OVP).
 1. Bytt da dette.
2. Starter ikke aspirasjonen opp, da er det feil på strømforsyningsenheten.
 1. Bytt dette poweret.
 2. Det kan også være feil på powerprokortet, så det kan være lurt å bytte dette samtidig.