

# Drengen as

Dato rev.:	22.04.16
Gjelder:	Aspirasjonsentral W2001, gammel type med 3 soner (aritech)
Symptom:	- Samtidig feil indikeres på begge soner (frakoplet) ved at det lyser gult.
Årsak:	Kan hende at man må justere luftstrømsfølsomheten, eventuelt skifte flowsensorkort.

## Forklaring:

Samtidig feil på begge rørgatesoner betyr luftstrømsfeil, og at den har vart over den tiden den er satt til å ha kontinuerlig feil.

Rødt flimmer på dioden mellom utblåsningsrørene under, betyr at den er i grenseland.

Fast rødt, da har du luftstrømsfeil.

Alarmfunksjonen er uansett status på luftstrømsfeil intakt.

Det kan hende at luftstrømsfølsomheten må justeres.

## Løsning:

1. S5: Setter tiden du vil ha kontinuerlig luftstrømsfeil **før** det varsles på sentralen.  
Normal satt: S5= On
2. S2: Skruv av flowsensor
3. S7-S10: S7=On, Max følsomhet på luftstrømsovervåkingen  
S10=On, Lavest følsomhet på luftstrømsovervåkingen.  
Viktig: Kun en av brytere S7-S10 skal stå i On.

Hjelper ikke justeringer må flowsensorkortet byttes.

