

Drengen as

Dato rev.:	25.08.16
Gjelder:	Aspirasjonsentral W2001, gammel type med 3 soner, Aritech detektor
Symptom:	Feil lyser på felles feil og den piper, dårlig luftstrøm på ett eller 2 innløp
Årsak:	Tette luftinntak

Forklaring:

Det sitter en varmekolbe i innløpet. Om det ikke brukes filterboks i forkant, kan det bygge seg opp støv og skitt rundt kolbene. Dette kan tette så mye at det gir dårlig luftstrøm. Noe som igjen vil gi luftstrømsfeil.

Fremgangsmåte og løsning:

1. Ta ut filter, og sjekk om det suger luft direkte ut gjennom avløpet i filterboksen, og at det er tilnærmet like godt på begge sider.
2. Sug det luft her, er det innløpet som er tett.
3. Ta av all strøm og batteri.
4. Støvsug og rens innløpet.
 1. Vær varsom, så du ikke ødelegger varmekolben i innløpet.
 2. Pass på at du får ut skitt som eventuelt ligger i «boksen»
5. Sett i filter og start opp igjen.